

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Université de Mohamed Boudiaf de M'sila (UMB) Faculté de Technologie Département de Génie Mécanique



Analyse par éléments Finis

TP N° **03** : Application sur le Facteur de Concentration de Contraintes

Niveau: Master 1, Construction Mécanique/ Fabrication Mécanique.

Dr. A, ZERROUKI

2019/2020

Application 2: Facteur de concentration des contraintes

On considère une plaque rectangulaire mince contenant un trou de rayon R=0.03m. Les conditions du chargement et le comportement du matériau sont identiques à ceux considères dans le premier exemple. La plaque est supposée maillée par des éléments à 8 nœuds sous les conditions de contraintes planes.

- Utiliser le code de calcul Ansys pour exposer la distribution nodale des contraintes suivant la direction verticale.
- Calculer le facteur de concentration des contraintes K_t.
 - Etapes de simulations :
 - ✓ Preferences > Structural > OK

1-Choix de l'élément :

✓ Preprocessor > Element type > Add-Edit-Delete > Add > Solid > 8 node 183 > OK..... > Close

2-Propriétés du matériau :

- Preprocessor > Material Prop > Material Models > Structural > Linear Elastic Isotrop > EX=2e5 (en Mpa), PRXY=0.3
 - Fermer la fenêtre (ou bien : Material > Exit)

3-Géométrie :

✓ Preprocessor > Modeling > Create > Areas > Rectangle > By dimensions
 (dimensions en mm)> Entrer: X1, X2 : 0 200

Y1, Y2 : 0 ---- 400> OK

CTNG] Create Rectangle by Dimensions			
K2 X-coordinates	0 200	<u> </u>	
Y2 Y-coordinates	0 400		
С Аррју	Cancel Help]	

✓ Preprocessor > Modeling > Create > Areas > Circle > Solid Circle (dimensions en mm) > OK





Preprocessor > Modeling > Operate > Booleans > Overlap > Areas (Cliquer sur le rectangle et le cercle) > OK

Overlap Areas		
(Pick	C Unpick	
Single	С Вож	
C Polygon C Loop	C Circle	
Count =	2	
Maximum =	2	
Minimum =	2	
Area No. =	4	
© List of C Min, Max	Items	
OK	Apply	
Reset	Cancel	X

✓ Preprocessor > Modeling > Delete > Areas and Below (Cliquer sur le circle) > OK



- ✓ **PlotConts > Numbering >** Sélectionner "LINE line Numbers" > OK
- ✓ Plot > Lines

4-Maillage:

- ✓ Preprocessor > Meshing > Size Contls > ManualSize > Lines > Picked Lines > (Cliquer sur les deux lignes horizontales) > OK > (entrer : 25 pour dans la fenêtre NDIV : No of element divisions) > OK
- Preprocessor > Meshing > Size Contls> ManualSize> Lines > Picked Lines > (Cliquer sur les deux lignes verticals) > OK> (entrer : 50 pour dans la fenêtre NDIV : No of element divisions) > OK
- Preprocessor > Meshing > Size Contls > ManualSize > Lines > Picked Lines > (Cliquer sur les 04 arcs du cercle) > OK > (entrer : 10 pour dans la fenêtre NDIV : No of element divisions) > OK
- ✓ Preprocessor > Mesh > Areas > Free > Cliquer sur la surface > OK

	Mesh Areas	1		
	@ Pick C Unpick			
	© Single C Box C Polygon C Circle			
⇔	Court = 0 Maximum = 1 Minimum = 1 Area No. = Ø List of Items C Min, Max. Inc	⇔		
	OK Apply Reset Cancel			
	Pick All Help	1	++ *; + (+) (+) (+ (+)	

5-Conditions aux limites

- Preprocessor > loads > Define Load > Apply > Structural > Displacement > On Lines > (Cliquer sur la ligne horizontale N° 1) > OK > ALL DOF =0 > OK
- Preprocessor > Loads > Define Load > Apply > Structural > Pressure > On Lines > (Cliquer sur la ligne horizontale N° 3) > (Entrer : -100 dans la fenêtre : VALUE)
- Enregistrer le model :

SAVE_DB	RESUM_DB	QUIT	POWRGRPH	
仑				

6-Résolution

- ✓ Solution > Solve > Current LS > OK
 ✓ Fermer le message: Solution is done
- Note
 Solution is done!
 Close

7-Post-processing : Analyse et visualisation des résultats

- ✓ General-Postproc > Plot Results > Deformed Shape > Def + undeformed> OK
- General-Postproc > Plot Results > Contour Plot > Nodal Solu> Nodal Solution> DOF Solution> Y-Component of displacement> OK
- ✓ General-Postproc > Plot Results > Contour Plot > Nodal Solu > Nodal Solution > Stress> Y-Component of stress> OK
- ✓ General-Postproc > List Results > Nodal Solution > Nodal Solution > Stress > Y-Component of stress > OK
- ✓ General-Postproc > Query Results > Subgrid Solu > Stress > Y-direction S_Y > OK (Cliquer sur la surface pour obtenir les valeurs des contraintes S_Y sur les nœuds, suivant la direction verticale)



Figure : Contour des contraintes σ_y

• Calcul le facteur de concentration de contraintes K_t:

K_t= Contrainte maximale/ Contrainte appliquée =337/100 =3.37

Programmation par langage APDL

/PREP7 ET,1,PLANE183 !* KEYOPT,1,1,0 KEYOPT,1,3,0 KEYOPT,1,6,0 MPTEMP,,,,,,,, MPTEMP,1,0 MPDATA,EX,1,,2e5 MPDATA, PRXY, 1,, 0.3 RECTNG,0,200,0,400, CYL4,100,200,30 FLST,2,2,5,ORDE,2 FITEM,2,1 FITEM,2,-2 AOVLAP, P51X ADELE, 2, , ,1 FLST,5,2,4,ORDE,2 FITEM,5,1 FITEM,5,3 CM,_Y,LINE LSEL, , , , ,P51X CM,_Y1,LINE CMSEL,,_Y !* LESIZE,_Y1, , ,25, , , , ,1 |* FLST,5,2,4,ORDE,2 FITEM,5,2 FITEM,5,4 CM,_Y,LINE LSEL, , , , , P51X CM, Y1,LINE CMSEL,,_Y !* LESIZE,_Y1, , ,50, , , , ,1 !* FLST,5,4,4,ORDE,2 FITEM,5,5 FITEM,5,-8 CM,_Y,LINE LSEL, , , , ,P51X CM,_Y1,LINE CMSEL,,_Y !* LESIZE,_Y1, , ,10, , , , ,1 !* MSHKEY,0 CM,_Y,AREA ASEL, , , , 3 CM,_Y1,AREA CHKMSH,'AREA' CMSEL,S,_Y !* AMESH,_Y1 !* CMDELE,_Y CMDELE,_Y1 CMDELE,_Y2

!* FLST,2,1,4,ORDE,1 FITEM,2,1 DL,P51X, ,ALL,0 FLST,2,1,4,ORDE,1 FITEM,2,3 SFL,P51X,PRES,-100, FINISH /SOL SOLVE